

ТАЛАС

Металлические подпорные стенки,
соединяющиеся в одну конструкцию

инструкция

Необходимые инструменты:

- × Гаечный ключ
- × Нейлоновые уплотнители
- × Дрель/ударная отвертка



Комплектующие:

- × Металлические стенки ТАЛАС
- × Сварной кронштейн панели
- × Треугольный опорный кронштейн
- × Крепления (в комплекте)



1

Разметьте основание

Подготовьте необходимые бетонные фундаменты для основания бортовой стены и треугольных крепежных кронштейнов в соответствии с предоставленными чертежами архитекторов/производства.


Допустимые материалы основания

- × Бетонные плиты 300 x 300 мм, глубина установки 150 мм.
- × Существующая кирпичная стена или кладка
- × Сетчатый и каркасный армированный бетон
- × Непрерывный бетонный слой

2

Прикрепите треугольные крепежные кронштейны к фиксированному кронштейну сварной кромки

Прикрепите треугольный крепежный кронштейн © к кронштейнам сварной кромки © с помощью шестигранного болта © M8 x 25 мм, © M8 x 25 мм шайбы и © M8 фланцевой гайки.

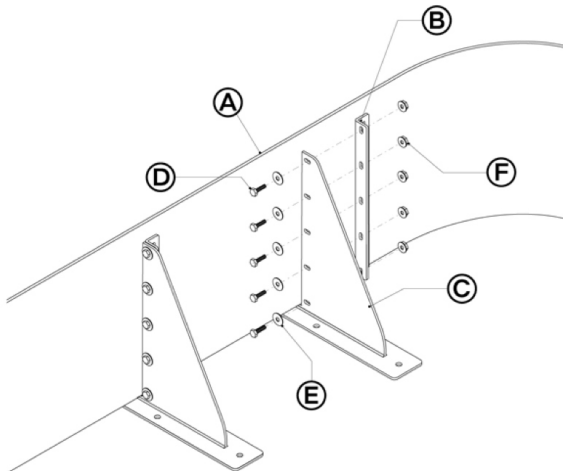

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- А Панель стенки ТА/ЛАС
- В Кронштейны сварного соединения окантовки
- С Треугольный крепежный кронштейн

КРЕПЛЕНИЯ

- © Шестигранный болт M8 x 25 мм
- © Шайба Реппу M8 x 20 мм
- © Гайка с фланцем M8

ВАЖНО


Не затягивайте болты полностью, пока весь блок не будет выровнен и установлен на место.



3

Соединение двух панелей вместе

Нанесите самоклеящуюся уплотнительную ленту **Г** на одну из соединяемых поверхностей фиксированного сварного кронштейна **В**. Нанесите самоклеящуюся уплотнительную ленту **Г** на поверхность кронштейнов сварного крамочного материала **В**. Соедините панели ТАЛАС **А** и установите болты.

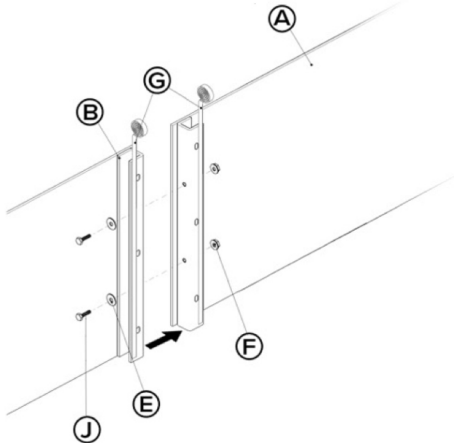

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- А** Панель ТАЛАС
- В** Сварные кронштейны окантовки

КРЕПЛЕНИЯ

- Е** Шайба-пенны М8 х 20 мм
- Г** Гайка с фланцем М8
- Г** Самоклеящаяся уплотнительная лента
- Ж** Шестигранный болт М8 х 25 мм


ВАЖНО

Не затягивайте болты полностью, пока весь блок не будет выровнен и установлен на место.

4

Выровняйте треугольный крепежный кронштейн **С** и прикрутите сборку болтами к кронштейнам сварной кромки **В**.

Зазор между двумя кронштейнами сварной кромки следует заполнить с помощью предоставленной расширяющейся пены.

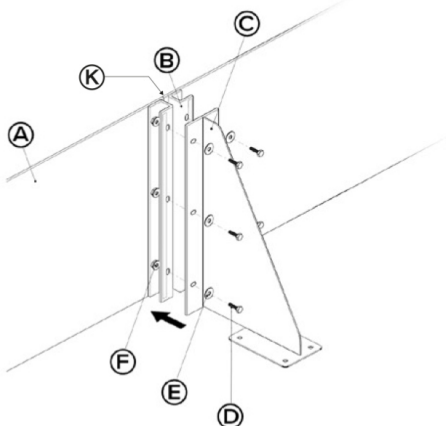

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- А** Панель ТАЛАС
- В** Кронштейны для окантовки
- С** Треугольный крепежный кронштейн

КРЕПЛЕНИЯ

- Д** Болт с шестигранной головкой М8 х 25 мм
- Е** Шайба-пенны М8 х 20 мм
- Г** Гайка с фланцем М8
- К** Расширяющаяся пена




5

Закрепите весь цветник на основании.

После того, как цветник будет правильно расположен и выровнен, закрепите его на основании с помощью анкерных болтов  для бетонной втулки, которые входят в комплект поставки.

Наконец, затяните все болты крепления панели.

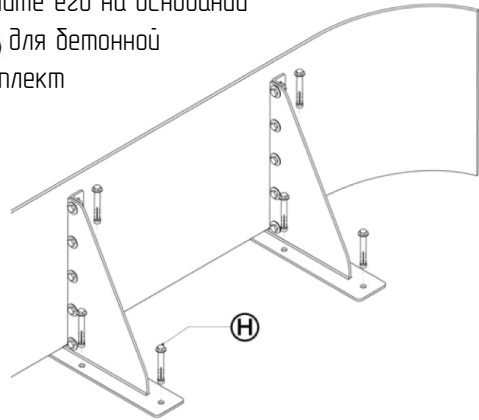

6

Расположите и выровняйте готовый цветник.

Убедитесь, что цветник находится в правильном конечном положении и выровнен по вертикали и горизонтали.

Используйте нейлоновые уплотнители для регулировки.

ВАЖНО

Не затягивайте болты полностью, пока весь блок не будет выровнен и установлен на место.

